


LYNVEJLEDNING

ARBEJDSBESKRIVELSE

GULVSPÅNPLADER MED PLADER OG VANDBASERET VARME

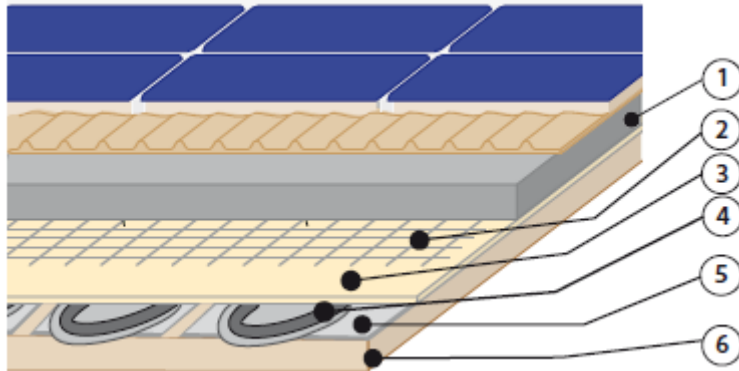

Korte fakta

1. Bostik Floor Screed 1040 Fiber Quick, 1050 Fiber eller 1055 Fiber Maxi, minimum 20 mm
2. Armeringsnet Ø2,5 mm, maskestørrelse 50-100 mm
3. Fugtspærre 6030, koncentrat. Eller Ardagripp Xpress koncentreret.
4. Varmeslange
5. Metalplader lagt i springen, som kryds-skrues fast i gulvspånpladen; afstanden mellem skruerne må ikke overstige 50 mm.
6. Underlag af gulvspånplade.

Underlag

Du skal sikre dig, at gulvbjælkelaget er dimensioneret til den valgte overflade. Affedt metalpladerne med T-röd.

Priming

Påfør den udrørte Bostik Fugtspærre 6030 som koncentrat eller Ardagripp Xpress koncentreret. Det er vigtigt, at primingen er helt tør, før udjævningen påbegyndes.

Udjævning

Læg armeringsnettet ud med mindst 100 mm indstik. Afskær armeringsstænger efter behov i sammenføjningerne, så nettene kan mødes i samme plan. Mindste spartelmasselag er 20 mm.


Gangbart efter

Se de respektive produktdatablade

Belægning

Se de respektive produktdatablade. Ved limning af plastmætter etc. skal gulvbranchens (GBR) limningsanbefalinger følges.

ARBEJDSBESKRIVELSE GULVSPÅNPLADER MED PLADER OG VANDBASERET VARME

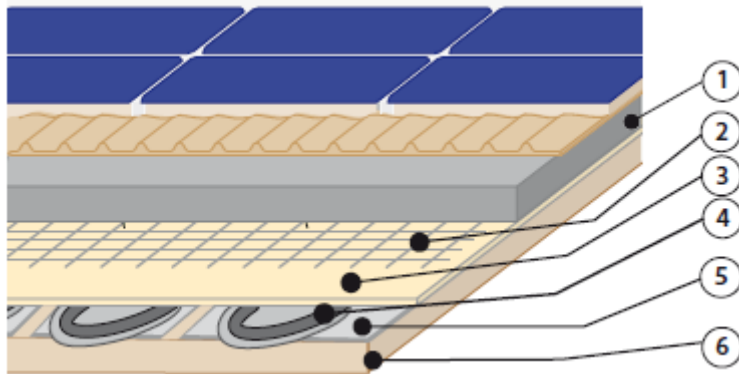

1. Gulvflydespartelmasse 1040 Fiber Quick, 1050 Fiber eller 1055 Fiber Maxi, minimum 20 mm
2. Armeringsnet Ø2,5 mm, maskestørrelse 50-100 mm
3. Fugtspærre 6030, koncentreret eller Ardagripp Xpress koncentreret
4. Varmeslange
5. Metalplader lagt i sporingen, som kryds-skrues fast i gulvspånpladen; afstanden mellem skrueerne må ikke overstige 50 mm.
6. Underlag af gulvspånplade.

Generelt

- For at opnå det bedste resultat skal rummets, gulvets og materialets temperatur være +10°C – +25°C og den relative fugtighed 30 -60 % RF.

Underlag

- Konstruktionen skal være dimensioneret således, at den kan klare den projekterede belastning.
- For at kunne belægge et gulv med keramiske klinker skal stabiliteten (bøjningsstivheden) i underlaget svare til en 22 mm gulvspånplade monteret på strøer med en maksimal centrumsafstand på 300 mm.
- Rengør pladerne med et affedningsmiddel. Kontroller at spånpladen er ordentligt fastgjort.
- Kryds-skru pladerne fast i gulvspånpladen
- Sørg for at slangen sidder i sporingen og ikke kan rejse sig op, når spartlingen påbegyndes. Sørg for at slangen er trykprøvet og fyldt med vand inden spartling.
- Tætn alle eventuelle revner i gulvet med Bostik Latexfugemasse.

Priming

- Påfør Fugtspærre 6030 i koncentrat eller Ardagripp Xpress i koncentrat.
- Det er vigtigt, at Fugtspærre 6030 er heldækkende, og at ingen plader kan komme i kontakt med flydespartelmassen eller stålarmeringen.
- Fugtspærre 6030 skal være helt tør, inden udjævningen påbegyndes.

Den information, vi præsenterer, er baseret på vore nuværende testresultater og på lang praktisk erfaring. Den er beregnet til at hjælpe brugeren med at finde den bedst egnede arbejdsmetode og få det bedst mulige resultat. Da vi ikke kan kontrollere brugerens arbejdsforhold, kan vi ikke påtage os noget ansvar for arbejdsresultatet. I hvert enkelt tilfælde anbefales det at prøve sig frem og kontrollere kontinuerligt.

Armering

- Læg armeringsnettet ud med mindst 100 mm indstik.
- Afskær armeringsstænger efter behov i sammenføjningerne, så nettene kan mødes i samme plan.

Udjævning

- Følg altid varmeslangeproducentens anbefalinger angående flydespartelmassens lagtykkelse. Minimum er dog altid 20mm
- Flydespartelmassen blandes med rent vand med en maskinpisker eller spartelmassepumpe til en jævn masse uden klumper.
- Den blandede spartelmasse hældes eller pumpes ud på gulvet og fordeles med en spartel til en jævn overflade. Brug en tandspartel til at bearbejde overfladen til den rette jævnhed.
- Hvis det er nødvendigt at slibe, kan det gøres efter ca. 12 timer. Obs! Vær forsigtig, så varmeslangen ikke bliver skadet.

Gangbart efter

Se de respektive produktdatablade

Belægning

Se de respektive produktdatablade. . Ved limning af plastmætter etc. skal gulvbranchens (GBR) limningsanbefalinger følges.

- Hvis der skal lægges keramisk gulvbelægning på flydespartelmassen, og der er installeret gulvvarme, skal gulvvarmen være slået fra i 28 dage efter fugning.
- Obs! Gulvvarmen må tidligst tages i brug 28 døgn efter spartlingen eller fugning af klinkerne og kan derefter forhøjes med 5°C pr. døgn op til maks. + 28°C.

Husk at

- Underlaget skal være fast og godt rengjort.
- Fugtspærre 6030 eller Ardagripp Xpress har tre vigtige funktioner; at sikre hæfteevnen mellem flydespartelmassen og underlaget, at hindre vand fra flydespartelmassen i at trænge ind i underlaget og at forhindre kontakt mellem aluminiumspladerne, flydespartelmassen og stålnettet.
- Fugtspærren skal arbejdes ind i overfladen med en blød børste for at opnå det bedste resultat.
- Brug altid rent vand og den korrekte mængde vand ved blanding af flydespartelmassen. Vandtemperaturen skal være mellem +8°C - +20°C
- Hærdningstiden, der er angivet på forpakningen/produktdatabladet gælder ved +20°C og 50 % RF.
- Ved højere temperaturer forkortes hærdningstiden og flydespartelmassens åbningstid.
- Ved lavere temperaturer og/eller dårlig ventilation forlænges tørretiden.
- Luftcirkulationen bør være >0,5 ggr/time.
- Den udjævnede overflade må ikke udsættes for direkte sollys eller træk.
- I vådrum skal afløbet være omhyggeligt fastgjort til bjælkelaget og monteret i højde med den endelige sparteloverflade (min. 20 mm spartelmasselag p.gr.a. nedsat bærekraft i den sporede plade. Brug 25 mm brøndhals.)
- I vådrum skal der altid påføres et af Bostiks typegodkendte tætningslagssystemer inden monteringen af keramisk belægning. Flydespartelmassen skal altid tildækkes med et tætningslag.
- Kontroller altid faldet i vådrummet, inden tætningslaget påføres.

Den information, vi præsenterer, er baseret på vore nuværende testresultater og på lang praktisk erfaring. Den er beregnet til at hjælpe brugeren med at finde den bedst egnede arbejdsmetode og få det bedst mulige resultat. Da vi ikke kan kontrollere brugerens arbejdsforhold, kan vi ikke påtage os noget ansvar for arbejdsresultatet. I hvert enkelt tilfælde anbefales det at prøve sig frem og kontrollere kontinuerligt.

Arbejdsbeskrivelse: G11
Dato: 24-10-2018
Erstatter: 11-10-2017



Produkter

- Bostik Fugtspærre 6030 eller Ardagrip Xpress
- Stopliste
- Armeringsnet
- Bostik Latexfugemasse
- Bostik Gulvflydespartelmasse

Værktøj

- Tandspartel
- Blandingsbeholder
- Spartelmassepisker
- Spartelmassepumpe
- Blød børste

Den information, vi præsenterer, er baseret på vore nuværende testresultater og på lang praktisk erfaring. Den er beregnet til at hjælpe brugeren med at finde den bedst egnede arbejdsmetode og få det bedst mulige resultat. Da vi ikke kan kontrollere brugerens arbejdsforhold, kan vi ikke påtage os noget ansvar for arbejdsresultatet. I hvert enkelt tilfælde anbefales det at prøve sig frem og kontrollere kontinuerligt.